


Skjøt i duktekstil:

Ettersom duktekstilet leveres i begrensede bredder vil det vanligvis forekomme skjøt i duken. Denne skjøten, selv om etterbehandlet med teflon, er i praksis en punktering av duktekstilet. Derfor kan mindre ansamlinger av dråper dannes på undersiden av skjøtene dersom markisen benyttes i regnvær. I skjøtene ligger duktekstilet dobbelt, hvilket i visse tilfeller kan forårsake følgende: Noe bølging i tekstilet nær skjøtene (1 og 2), bølging på midten av tekstilet (3), bølging langs kantene (4) eller fall i ytterkant (5). Disse effektene kan for terrassemarkiser forverres dersom duk rulles inn og oppbevares i fuktig tilstand.

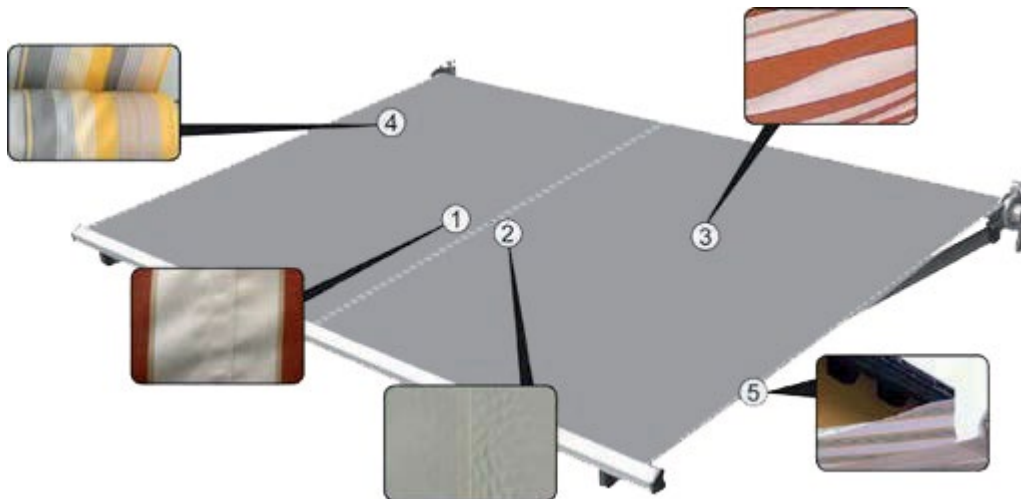

Servicebrytere for IO- og RTS-produkter:

Når du kjøper flere IO- eller RTS-produkter anbefaler vi å installere én servicebryter for hvert produkt. Alternativt kan produktene kobles på en slik måte at du selv vil å ha muligheten til å koble ut et produkt ved senere tidspunkt. Hensikten er å kunne koble ut og inn strømmen for hvert individuelle produkt uten behovet for en elektriker. Behovet for å kunne gjøre dette vil f.eks. oppstå dersom du mister fjernkontrollen eller har behov for å resette produktet.